

همایش کالیبراسیون حجمی دستگاه ها

برگزارکننده: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل برگزاری: دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری: پنجم مرداد ۱۳۹۰

آموزش دهنده: مهندس رضوانی از شرکت فرتاش داد

کالیبراسیون (بدست آوردن خطای یک وسیله (وسیله ای که برای اندازه گیری استفاده می شود):

مبانی مترولوژی:

هر کمیتی که اندازه گیری می شود مثلاً دما، جرم، حجم خروجی است که به آن measurand (اندازه ده) می گویند. این کمیت یک عدد دارد که به آن measurand result یا نتیجه اندازه گیری می گویند. نتیجه اندازه گیری با واحد یا یکا (unit) بیان می شود مانند^۱C

میانگین ، تخمین بهتری از نتیجه اندازه گیری خواهد بود.

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n}{N}$$

عبارت resolution زینه یا زینه بندی / تفکیک پذیری یا ریز نگری

به کوچکترین تقسیم بندی یک وسیله، زینه می گویند . مثلاً ترازویی که زینه آن ۰/۰۰۱ گرم است (نه دقت پس این دقت نیست بلکه زینه ترازو است . دقت یک ویژگی کیفی است نه کمی)

Tolerance (رواداری)

ماکسیم خطایی که یک دستگاه تعریف و خودش قبول می کند که با عبارت (+) تعریف می شود در صورتی که خطا گزارش نشود نصف زینه را خطا می گیرند مثلاً دماسنجی که زینه آن ۱ °C است خطای آن می شود

$$50 \pm 0.3$$

$$50 \pm 0.3$$

خطا با عدم قطعیت (u) تفاوت دارد uncertainty

در یک فرآیند مجموع خطاهای وسایل مختلفی که حین فرآیند استفاده می شود خطای فرآیند یا خطای نتیجه نهایی نامیده می شود .

Rang (گستره)

به حدابتدایی و انتهایی اندازه گیری یک وسیله می گویند مثلاً دماسنجی از ۲۰ °C تا ۱۲۰ °C می تواند اندازه گیری کند ، گستره آن می شود ۲۰- تا ۱۲۰ °C

Span گستردگی یا بهینه

به قدر مطلق حد بالایی دستگاه منهای حد پائینی دستگاه می گویند

$$\text{گستردگی} = \left| \text{حد بالایی} - \text{حد پائینی} \right|$$

خطا error

عواملی که تاثیر گذار بر یک فرآیند اندازه گیری هستند ایجاد خطا در نتیجه اندازه گیری می کنند.

$$e = y_i - y$$

y_1 = نتیجه اندازه گیری

y = مقداری که باید باشد

عوامل خطاها می توانند محیطی باشند یا توسط اپراتور باشند

$$e_s = \bar{y} - y$$

e_s خطای سیستماتیک یا نظامند: خطایی که در گواهی کالیبراسیون بیان می شود e_s است

$$e_r = y_i - \bar{y}$$

e_r خطای تصادفی یا رندوم :

e خطا: مجموع خطای رندوم و سیستماتیک است به e خطای مطلق هم گفته می شود که یکاهم دارد

$$e = e_s + e_r$$

$$e_{نسبی} = \frac{y_1 - y}{y}$$

$$e_{s,نسبی} = \frac{\bar{y} - y}{y}$$

$$e_{r,نسبی} = \frac{y_i - \bar{y}}{y}$$

اگر خطا در صد ضرب شود می شود درصد خطا و اگر در قدر مطلق گذاشته شود می شود قدر مطلق خطا

دقت: نزدیکی چند تکرار اندازه گیری Precision

صحت یا درستی: نزدیکی به مقدار واقعی accuracy

صحت و دقت دو عبارت کیفی هستند و به آنها عدد نمی دهند

برای دقت از هر شاخص پراکندگی می شود استفاده کرد مانند R, S_d یا $C_i V_i$

$$cv = \frac{sd}{m}$$

$$sd = \sqrt{\frac{(y_1 - \bar{y})^2}{n-1}}$$

عدم صحت **inaccuracy** همان خطای سیستماتیک است

در متروالوژی مرجع ISO است.

A در کاتالوگ دستگاه ها همان **Accuracy** یا همان خطای سیستماتیک است.

Repeatability تکرار پذیری:

به دقت یا نزدیکی خروجی های یک اندازه گیری در شرایط یکسان تکرار پذیری می گویند

تجدید پذیری: نزدیکی خروجی ها در شرایط تغییر کرده

Bias یا **بایاس:** همان خطای سیستماتیک وسیله است. خطای سیستماتیک اندیکاتور وسیله که به صورت درصد هم گاهی بیان

می شود.

drift یا انحراف: مثلاً عقربه یک وسیله به مرور زمان به سمتی برود. **drift** میتواند مثبت یا منفی باشد

بعضی اصطلاحات نوشته شده روی وسایل شیشه ای بر اساس ISO 17025

EX به معنی Td یا to deliver در انتقال

iN به معنی TC یا to container در نگهداری

EX یا TD جهت تخلیه یا تحویل مانند پیپت

IN یا TC جهت نگهداری مانند بالن

IN و EX نوعی کالیبراسیون شرکتی است

out BLOW فوت آخر

TD یعنی هرچه تحویل می دهد درست است و نیاز به فوت کردن نیست

دو نوع پیپت داریم:

۱. Partial deliver تخلیه نسبی یا یک خط

۲. Total deliver تخلیه کلی یا دوخط

N.V حجم نامی یا اسمی

وقتی پیپت از ۰ تا ۹ درج شده باشد total deliver است

روی پیپت یک زمان انتظار waiting time با حروف S نوشته شده است که باید آن زمان نوک پیپت با زاویه 30CC کنار جدار ظرف نگهداشته شود تا به طور کامل تخلیه شود

اگر پیپت فیلتر اتوماتیک داریم یا تفنگی، همیشه موقع تخلیه روی حداقل سرعت گذاشته شود و دکمه Blow out را فشار ندهید در هنگام تخلیه پیپت دو خط، پیپت را عمود گرفته ظرف را با زاویه به نوک پیپت بچسبانید در صورتی که به جدار پیپت قطره ای از محلول بچسبد بدلیل کثیف بودن پیپت است

پیپت برای کشیدن مایعات خیلی ویسکوز، کف زا یا دارای فشار بخار بالا نمی توان استفاده کرد برای این مایعات از سمپلرهای positive dispensment استفاده شود.

شیشه آلات از لحاظ درستی به دو دسته A و B تقسیم می شوند

۱. A: خطای کمتر و accuracy بیشتر دارد تولرانس آن نصف B است

AS در دسته A که همان کلاس A می باشد و زودتر مایع را تحویل می دهد Sweat delivery

۲. B: صحت کمتر و خطای بیشتری دارد

شیشه آلات کلاس A بدون برگه Certification تقلبی هستند

کالیبراسیون توسط سه گروه زیر انجام می شود

– شرکت سازنده manufacture Cal

– شرکت وارد کننده یا پخش کننده

– استفاده کننده user cal

در برگه Certification اطلاعاتی مانند پائین نوشته شده است

حجم نامی ۱۰

تولرانس (نصف زینه) \pm

زینه ۰/۱

Delivery time

روش کالیبراسیون دستگاه های حجمی سنجی

اساس کالیبراسیون:

با ظرف مورد نظر حجم آب مقطر برداشته با ترازویی که ۱۰ برابر قویتر است وزن کرده در فرمول دانسیته آب قرار می دهیم

$$d = \frac{m}{S}$$

S

هنگام کالیبراسیون دما بین 30°C به 15°C ، رطوبت نسبی ۲۰ تا ۹۰٪ باشد و تولرانس دمای آزمایشگاه هم از $1^{\circ}\text{C} \pm$ بیشتر نشود

یعنی حین کار تغییرات دما بیشتر از یک نباشد

وسایل حجمی:

۱. شیشه ای یا پلیمری که شیشه آلات هستند شیشه جامد نیست سیال است جسم نرمی است که با مواد مختلف تغییر می کند

۲. سیلندری پیستونی

– شیشه آلات کلاس A دیرتر احتیاج به کالیبراسیون دارند ولی مبرا از کالیبراسیون نیستند

– وسایل شیشه ای هر یک تا ۳ سال باید کالیبره شوند. در صورتی که زیاد استفاده شوند و موادی مانند اسیدها زیاد در آن

ریخته شود یکسال یکبار کالیبره شوند.

– کالیبراسیون باید سر یک تاریخ مشخص انجام شود.

وسایل لازم جهت کالیبراسیون:

– ارلن مایر

– ترمومتر یا دماسنج با زینه 1°C و عدم قطعیت ۰/۲٪

– ترازو (اگر حجم کالیبره بزرگتر از 10cc ترازو 0/001gr اگر حجم کالیبراسیون کوچکتر از 10cc ترازو 0/0001gr)

– تنظیف

– بارومتر

– آب مقطر 3grade براساس استاندارد ۷۲۸ یکبار تقطیر یا یون زدایی شده

مراحل انجام کالیبراسیون:

۱. ارلن مایر خالی یا ظرف مورد نظر را توزین کنید (m1)

۲. ظرف را تا خط نشانه از آب مقطر پر کرده و دوباره توزین کنید (m2)

۳. دمای آب مقطر را بدست آورید (T)

در صورتی که وسیله ای قرار است کالیبره شود پیپت یا بورت باشد به این صورت عمل شود

۱. ابتدا یک ارلن مایر برداشته ۲-۳cc آب مقطر کف آن ریخته آن را توزین و بعد ترازو را صفر کنید

۲. پیپت را با پیپت فیلر از آب مقطر پر و در ارلن مایر خالی کنید.

۳. نزدیک خط انتهایی بورت 30 s wating time که ۳۰ ثانیه صبر کنید تا بورت یا پیپت به طور کامل خالی شود.

سپس اعداد بدست آمده از توزین در فرمول زیر قرار دهید:

$$V_{20} = (N_2 - N_1) \left(\frac{1}{P_w - p_l} \right) (1 - p_g) [1 - s(1 - z)]$$

PW از جدول در دمای آزمایشگاه (T) بدست آورید که دانسیته هوای آزمایشگاه می باشد

اگر بارومتر نباشد از فشار ۱۰۱۰ استفاده کنید

PG دانسیته ترازو ۸ گرم بر میلی لیتر می گذارید.

S ضریب انبساط حجمی شیشه که برای جنس های مختلف متفاوت است آن را از جدول بدست آورید. در صورتی که در جدول

نباشد عدد $10^{-6} \times 15$ بگذارید

V_{20} کالیبراسیون در دمای ۲۰ است

عمل کالیبراسیون سه بار تکرار و میانگین بگیرید

میانگین کالیبراسیون منهای مقداری که روی شیشه نوشته شده است می شود خطای سیستماتیک

کالیبراسیون روی ۳ نقطه انجام دهید مثلاً نقطه ۱ و ۱۰ و ۱۰۰ cc از پیپت و بعد نمودار بکشید تا سایر نقاط بدست آید.

کالیبراسیون دستگاه های پیستونی و سیلندری:

مانند سمپلر dispensers (که روی بطری ها نصب می شود) piston burettes، رقیق کننده ها diluters

سمپلر از لحاظ مکانیسم به دو دسته تقسیم می شوند

۱. Air displacement pipette که مایع با بیستون در تماس نیست اگر سمپلرها از این نوع هستند

این نوع سمپلرها سه محدودیت دارند: مایعات ویسکوز، مایعاتی که زود تبخیر می شوند یا فشار بخار زیادی دارند و مایعاتی

که تمایل به کف کردن دارند با این نوع سمپلرها نمی شود کشید. برای این مایعات از سمپلر نوع دوم استفاده می شود

۲. Positive dispensment pipette پیستون و مایع با هم تماس دارند برای مایعات ویسکوز کاربرد دارد.

روش کار با سمپلر:

ابتدا عدد حجم تعیین شود

Step اول فشار دهید

۲-۳ میلی متر از نوک آن رابه طور کاملاً عمود وارد محلول کرده، آن را آرام رها کنید.

قطره هایی که به جدار سر سمپلر چسبیده با لبه ظرف تمییر شود (با انگشت یا پارچه تمیز نکنید)

برای تخلیه سمپلر را ۳۰ درجه مایل گرفته و تا STEP دوم فشار دهید تا تخلیه شود

خطی که روی نوک سمپلر کشیده شده درست نیست سر سمپلر باید جنس PP پلی پروپیلن باشد و همان مقدار که سمپلر در

خطا اهمیت دارد سر سمپلر هم اهمیت دارد

هیچگاه سمپلر حاوی مایع کج نکنید چون مایع با پیستون تماس پیدا کرده و به مرور زمان خراب می شود

قبل از کشیدن مایع، یکبار سمپلر را کر دهید

نحوه کار با سمپلر را باید روی manual آن خواند

بادترزیت و ایزو پروپانول ۶۰٪ قسمت های داخلی سمپلر را می توان شستشو داد

کالیبراسیون سمپلر هر ۳ ماه تا ۱۲ ماه انجام شود

- پس از اتوکلاو سمپلرهایی که قابل اتوکلاو هستند مقدار خیلی کم با فرچه از ژل سلیکاژل همراه سمپلر به آن بزیند

لوازم مورد نیاز برای کالیبراسیون:

۱. ظروف دردار مثل قوطی نگاتیو عکاسی

۲. ترمومتر با resolution ۰/۱

۳. ترازو با الزامات جدول (ترازو ۱/۰۰۰۱ / هم جواب می دهد)

مقداری آب مقطر در ظرف ریخته (۲-۳ میلی متر)

عدد را روی بالاترین حجم بگذارید

قبل از کالیبره برای تعادل بخار هوا ۵ بار سمپلر را با آب مقطر پرورخالی کنید

(برای اینکه ببینیم سمپلر درست کار می کند یا نه سمپلر را پر کنید ۱۰ ثانیه عمود نگه داشته نباید قطره ای از آن خارج شود)

سمپلر را پر کرده در ظرف ترازو خالی کنید وزن آن (X_1) را بدست آورید این کار تا $\times 10$ تکرار شود (در صورتی که سر سمپلر

خوب باشد و قطره ای در آن نمانده باشد از همان سر سمپلر استفاده شود و تعویض نشود)

میانگین توزین ها را به دست آورید (X). X را در Z ضرب کنید تا V یا حجم بدست آید

$$V=X.Z$$

عدد Z از جدول بدست آورید دما را با دماسنج اندازه گرفته و فشار از ۱۰۱/۳ استفاده شود

با گذاشتن در فرمول خطای سیستماتیک، cv و sd را بدست آورید.

$$e=|v-v|$$

اعداد به دست آمده با اعداد موجود در جدول مقایسه کرده در صورتی که اعداد کمتر از حد جدول باشد سمپلر مشکلی ندارد.

این کار روی کمترین عدد و عدد وسط هم باید انجام شود.

در صورتی که بیشتر از حدود جدول بود باید سمپلر با توجه به manual آن adjust شود

- استاندارد ملی ۶-۱۱۵۰۴ استاندارد کالیبراسیون سمپلر

- استاندارد ISO 4T 87 کالیبراسیون وسایل شیشه ای

- جداول مورد نیاز کالیبراسیون در سی دی فرتاش داد می باشند

چند اصطلاح:

exp عدم قطعیت

BMC کوچکتر بهتر

SCOP کاری یعنی اداره استاندارد در چه مواردی به شرکت اجازه کار داده است.

